

## Ordnungszahl 75 wird vermisst in der rnwmc.dll - Rösch & Walter

Geschrieben von: Ralf Rösch - Aktualisiert Montag, den 15. September 2008 um 14:45 Uhr

---

Diese Funktion ist erstmalig im Miniport Treiber V7.01b vom 13.02.2004 enthalten. Wenn eine neuere mcug3.dll (ab V2.5.3.7 vom 12.02.2004) verwendet wird, wird auch ein aktualisierter Miniport-Treiber benötigt.

Wenn ein älterer Miniport-Treiber mit der aktuellen DLL Version verwendet werden soll, ist folgender Patch möglich:

In Datei interrupt\_event.cpp

in Funktion createInterrupt() Kommentar setzen wie folgt:

```
//      error = KS_getResourceInfoEx( pDeviceName, &info );  
  
      error = 1;
```

Nun ist vermutlich keine Interrupt-Verarbeitung möglich.