

Die Ausführung von InitMcuSystem liefert einen undefinierten Fehler zurück - Rösch & Walter

Geschrieben von: Ralf Rösch - Aktualisiert Montag, den 15. September 2008 um 14:39 Uhr

In manchen Fällen wird auch eine Exception ausgelöst auf PC oder Steuerungsseite.
Das PC-Programm zeigt z.T. unkontrolliertes Verhalten.

Ursache: Das tsrp-Strukturarray ist nicht richtig ausgerichtet. Data Alingment muss auf 4 Bytes eingestellt werden.

Prüfung: Die gesamte Grösse des tsrp-Strukturarrays bestimmen

Soll am 24.04.2003: 4320 bytes

Ein Element: 240 bytes